Brugervejledning til laserskærer



Version 3.0

Oprindeligt af Troels Andersen 19/3-2014

Revideret af Niklas Valentin Roed Jensen 21/4-2018

20106140@post.au.dk

Troels_andersen@hotmail.com

201707900@post.au.dk

Indhold

Brugervejledning til laserskærer 1
Installering af software
Hent drivers til laserskærer
Installer drivere og laserskæringsprogram4
Forberedelse til laserskæring
SolidWorks Part til SolidWorks Drawing6
Skala og stregfarve
Fra SolidWorks Drawing til .dxf-fil 11
eDrawings12
Laserskæring i UCP 14
Laserskære-job14
Valg af materiale15
Placering og skæring15
System setup
Afsluttet job 16

Installering af software

Hent drivers til laserskærer

Gå ind på <u>www.universallaser.dk</u> og tryk på fanebladet "Support" i højre side

Af underkategorierne vælg da "Drivere" (A)

Home	Produkter 🗄 🕶	Eksempler 🕴 🕶	FAQ	Tips & tricks	Support 🕴 🕇	Kontakt	Login
					Software opsa corel, Antocad, illust Drivere	etning rator m.m.	a filer
Bemærk: Ned	apport > Drivere sal Laser Di lenstående zip-filer og bør her ikke give	ivere indeholder eksekver anledning til bekym	A bar filer de ring.	er i nogle browsere	Udsugning Regler og retningslini O Hvad er laser- O Problemer for	ier om røg og gasser røg? årsaget af LGACS	
VLS, PLS og ILS					 Laserforarbejć Myndighedskr 	rer lning af PVC rav	
ulsadvanced Tidligere	d1.7.zip systemer						
Palette fil	ler						

Download den nyeste udgave af "ucpinst", i dette filfælde version 5.38.57.83. (B)

Udpak da .zip-filen et hensigtmæssigt sted, og du burde få følgende .exe-fil:



Installer drivere og laserskæringsprogram

Kør den .exe-fil som er udpakket.

Skulle "User Account Control" poppe op ved klik på filen, vælges "Yes"



Da vælges "I Agree" ved licence agreement. Og følgende skærm fås nu:



Her vælges "VLS DESKTOP / VLS PLATFORM"

Dernæst tilvælges "Install Universal Control Panel" og "Install Printer Driver(s)" og der trykkes "Next"

Select ULS Engraver Model
□ ¥LS2.30
▼ VLS3.50
□ ¥LS3.60
□ VLS4.60
□ ¥LS6.60
□ C1
<< Back Next >>

I næste vindue vælges udelukkende "VLS3.50" og der trykkes "Next"

Computeren installerer nu de nødvendige drivers og software til at kommunikere med laserskæreren. Når den er færdig trykkes der "Finish"



OBS: Du vil blive bedt om at genstarte herefter, så sørg for at få gemt alt nødvendigt inden genstarten godkendes

Forberedelse til laserskæring

SolidWorks Part til SolidWorks Drawing

Åbn eksisterende .SLDPRT-fil (SolidWorks Part) eller tegn et nyt emne i SolidWorks

På en Sketch udføres den ønskede geometri der skal skæres, og der udføres en ekstrudering. Det er et krav at emnet er 3D. Højden på ekstruderingen er irrelevant.

Når man har fået tegnet sin geometri og ekstruderet, skal der fremstilles en .SLDDRW-fil (SolidWorks Drawing) af emnet. Dette gøres ved:



Der trykkes på den integrede pil på "New" (A)

Der vælges "Make Drawing from Part/Assembly" (B)

Hvis parten ikke er gemt, beder SolidWorks dig om at gøre dette nu.

Da skal der vælges "Sheet Format/Size"

• Only show standard fo	rmats	Preview:	
A0 (ISO) A1 (ISO) A2 (ISO) A3 (ISO) A4 (ISO)		Г	
a0 - iso.slddrt	Browse		
<u>D</u> isplay sheet format			

Der vælges "Custom sheet size" og "Width" og "Height" indstilles til hhv. 600 og 300. Dette tilsvarer skærearealet på laserskæreren, navnlig 600x300mm. Det er ikke strengt nødvendigt, men det giver et godt overblik over den faktiske størrelse der kan skæres.

Der trykkes "OK"

Fra "View Pallette" trækkes de views, der skal skæres ind på tegningen:





Skulle "View Palette" ikke åbne af sig selv er den af finde på den højre bar:

Tegningen skal ikke målsættes, da alle streger der er anført bliver skåret/indgraveret.

Skala og stregfarve

For at sikre at ens emne bliver skåret korrekt, kontrolleres det, hvilken skala tegningen er vist i.

For målfaste udskæringer, er det vigtigt at skalaen er 1:1. Dette vælges ved:



Der trykkes på det view der skal skaleres. Ved klik på "Use custom scale" bliver det muligt at navigere i dropdown-menuen under, hvor "1:1" vælges. (A)

Nu skal linjerne farves røde eller blå, alt efter om der skal skæres eller graveres:

RØD = SKÆRING

BLÅ = GRAVERING

Tryk på en linje på tegningen. Tryk da CTRL+A for at vælge alle linjer. Højreklik på en af linjerne og vælg "Line Color"



Da dukker en farvepalette op, og der trykkes "Define Custom Colors". Da vælges farven rød RGB(255,0,0) for skæring eller blå RGB(0,0,255) for gravering.



Ovenfor ses eksempelvis den korrekte farve til laserskæring af emner.

Fra SolidWorks Drawing til .dxf-fil

Når alle linjer er farvet rød og/eller blå i de korrekte nuancer skal filen gemmes som en .dxf-fil. Dette gøres ved at trykke "File" og derfra "Save as".

Filen navngives da og i "Save as type" findes Dxf (*.dxf) og der trykkes sidst "Save"



Hvis der kommer en advarsel som nedenstående tryk da "OK"



Du kan nu lukke SolidWorks og åbne .dxf-filen i eDrawings, som følger med SolidWorks.

eDrawings

Hvis de ovenstående instruktioner er udført korrekt skulle resultatet gerne ligne noget som forneden:



Hvis dette er tilfældet trykkes der på "File" og derfra vælges "Print"

Print						
Printer Name: VLS3.50		Preview		Line Weights		×
Status: Ready				Line weights (mm) for printing		
Where: UCP-1		609.6			C System settings	Document settings
Comment:		Viab	T	Thin:	0.18	0.05
Print range	Options	A-LQD		Normal:	0.25	0.05
	Number dicopies: 1		304.8	Thick:	0.35	0.05
• Active sheet	Color / grayscale			Thick(2):	0.5	0.05
C Current screen image	Print shaded	Las marters particular da la subst. Las managementas das dos		Thick(3):	0.7	0.7
C Entire sheet	Line Weights			Thick(4):	1	1
, To scale (FIGT)				Thick(5):	1.4	1.4
Normal		Units: N	Aillimeters	Thick(6):	2	2
C Draft		♣ Q Q Q Scale 1 : 1			Cancel	Help
	Hide Preview					
		0K Cancel	Help			
			10			

I dette vindue er der en masse der skal kontrolleres.

- Først sikres det, printernavnet er "VLS 3.50" (A)
- Dernæst kontrolleres det under "Print Range" at "Active Sheet" er valgt og herunder "To scale (1 to 1)" (B)
- Da sørges det for at der under "Options", "Style" er valgt "Color / Greyscale" (C)

- At der ved tryk på "Line Weights" ændres i indstillingerne for "Thin", "Normal", "Thick" og "Thick(2)" vælges 0.05 under "Document settings" (D)
 - **OBS**: Hust at bruge punktum, **ikke** komma

	Line Weights		×
Line weights (mm) for printing			
	◯ <u>S</u> ystem settings	Document settings	
Thin:	0.18	0.05	
Normal:	0.25	0.05	
Thick:	0.35		
Thick(2):	0.5	0.05	
Thick(3):	0.7	0.7	
Thick(4):	1	1	
Thick(5):	1.4	1.4	
Thick(6):	2	2	
ОК	Cancel	Help	

Tryk da "OK" i "Line Weights"

Sikr dig som det sidste at anvende "Pan"-funktionen under "Preview" til at fjerne "SolidWorks Student Edition"-teksten som ses af previewet:

Preview	- Preview	
⊢ 009.0	603.0 I	-
X-Lab	X-Lab	2
JA B	α α	5
		-
Buits: Millimeters	Units: Millimet	ers
	🙀 🔍 🔍 Scale 1 : 1	

Da trykkes "OK"

Laserskæring i UCP

Laserskære-job

Åbn fra skrivebordet eller fra proceslinjen programmet/vieweren UCP



UCP skulle gerne åbne og se ud som følger:



Skulle emnet være med sortelinjer eller SolidWorks-logo, gå da tilbage til tidligere instrukser og forsøg igen.

Valg af materiale

I UCP (laserskæresoftwaren) vælges hvilket materiale der skæres i. Dette gøres ved at trykke på "Settings" og i materialedatabasen finde sit materiale.

	saw ci	02 (19.Apt Laser Arthogs for VL53.58		
elected: Standard Mate	rial Extruded Acrylic 3030	104	Intensity Adjustment	
		1	Raoter	
Plastic ABS Acetal Copol Cast Acrylic Cast Acrylic Continuous Continuous Microsurface Nylon 6/6 Polycarbonal	ormer (Delrin ¹¹⁴) c c Cast Acrylic Plastic		• Vector Engraving	0 • 0 •
Click to select Intes: Price Special Effects Normal	natorial, double click to edit, if Print Direction	ight-Click har ether commands.	,	
Material Thickness 4.00 mm	B Chills	Podare Type norm 6		Delasta Bree

I dette eksempel anvendes "Extruded Acrylic" da vi forestiller os at skulle skære i en akryl-plade. (A)

I venstre nederste hjørne indstilles godstykkelsen for pladen, eksempelvis 4.00mm som ovenfor. (B)

Placering og skæring

Nu kan emnet flyttes rundt og pakkes efter eget ønske, så det passer med pladen man anvender

Koordinatet (0,0) er i venste øverste hjørne i skæreren. Hvis pladen der skæres i er mindre end laserskærerens dimensioner placeres pladen op af dette hjørne.

Når du har sikret dig at pladen ligger helt i venstre øverste hjørne og er tilstrækkelig stor nok til at få udskåret emnets af sig, tilkobles USB-stikket fra laserskæreren til din PC og der afventes indtil en on/off knap viser sig i øverste højre hjørne. Tryk på knappen og laserskæreren tændes.

System setup

Øverst i programmet vælges fanebladet "System"

		System	n Setup	
The maximum number of recent print 2000 Disc stored in the disk cache	Tuning (Universal)	mere alog na Kana prasio	Sounds Visob Complete Isota ViPause	
angeoge Units English v (# Maria	Lens Size	Alignment	inford [♥]Resume	
	Calification	Cutting Table Cutting Table Rotary Pulse Calibration	Homing Options Don't Return Home After Disable Automatic 2-Hor Home XY Bisfore Engrad Detect Air Pressure	Engraving
		Application Activate	LiEnatied	

Under "Auto Z" sættes et flueben i "Enabled" som vist nedenfor:

Hvis der trykkes på play-knappen inden låget til laserskæreren lukkes vil skæreren køre jobbet i gennem uden at skære, men blot visuelt ved brug af en svag rød laserstråle. Dette er en god mulighed for at sikre sig, at den tiltænkte skærebane fungerer ift. emne og pladestørrelse.

Efter at have overværet den tiltænkte bane og have set sig tilfreds med denne lukkes lågen og den røde laser slukkes. Da trykkes "Play" og laseren vil udføre jobbet.

Afsluttet job

Når laseren er færdig med jobbet vil laseren nulstille sin position og når der i vieweren (UCP) står "Idle" kan emnet fjernes fra maskinen. Blæseren skal forblive kørende indtil der ikke lugter af akryl og/eller er røg mere. Maskinen ryddes op og evt. rester der kan genanvendes kan du enten beholde eller donere til kassen med rester til højre for laserskæreren. Vær venlig ikke at smide skrald eller rester, som andre studerende ikke kan bruge til noget, heri, det skal i skraldespanden.

Ved problemer eller yderligere spørgsmål kontakt da Navitas Piloterne i X-Lab.